

**SVETSTRANSFORMATOR
SVEISETTRANSFORMATOR
HITSAUSMUUNNIN
SVEJSETTRANSFORMATOR**
MMA 160AC





EG- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 SAMSVARSERKLÄRING
 VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
 EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
 EC-DECLARATION OF CONFORMITY

BILTEMA

GARNISONSGATAN 26
 S-254 66 HELSINGBORG
 SWEDEN

INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV DENNA PRODUKT
 ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV¹ OCH STANDARDER²

BEKREFTER AT KONSTRUKSJON OG PRODUKSJON AV DETTA PRODUKTET
 ER I SAMSVAR MED FØLGENDE DIREKTIV¹ OG STANDARDER²

TODISTAA ETTÄ TÄMÄN TUOTTEEN RAKENNE JA VALMISTUS
 OVAT SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN¹ JA STANDARDIEN² MUKAISIA

BEKRÆFTET AT KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF DETTE PRODUKT
 ÖVERENSSTEMMER MED FØLGENDE DIREKTIV¹ OG STANDARDER²

DECLARES THAT DESIGN AND MANUFACTURING OF THIS PRODUCT
 COMPLIES WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES¹ AND STANDARDS²

1. 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU

2. EN 60974-1:2005 EN 60974-6:2011
 EN 60974-10:2007 EN 61000-3-12:2005

PRODUCT NAME:

SVETSTRANSFORMATOR MMA 160AC
 SVEISETTRANSFORMATOR MMA 160AC
 HITSAUSMUIUNNIN MMA 160AC
 SVEJSETRANSFORMATOR MMA 160AC
 WELDING TRANSFORMER MMA 160 AC

ARTIKELNUMMER/ARTIKKELNUMMER/TUOTENUMERO/PRODUCT NUMBER:
 17-139

THE CE-MARK WAS AFFIXED IN:

09

HELSINGBORG 2014-02-13


 Anders Johansson
 PRODUCT MANAGER

ORIGINAL MANUAL**SVETSTRANSFORMATOR****MMA 160AC****INNEHÅLL**

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
5. ÖVERSIKTSBILD
6. INSTALLATION OCH MONTERING
7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
8. HANDHAVANDE
9. TRANSPORT & FÖRVARING
10. SERVICE OCH UNDERHÅLL
11. MILJÖ

1. INTRODUKTION

Denna manual innehåller väsentlig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler:

OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverka arbetets effektivitet eller leda till person- och materialskador.

VARNING! Indikerar risk för allvarlig olycka.

Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen.

Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage

Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen.

2. TEKNISKA DATA

Art nr:	17-139
Modell:	MMA 160AC
Spänning:	230 V ~ 50 Hz
Max effekt:	8,4 kW
Effekt vid 60 %	3,2 kW
Effektfaktor cosj:	0,73
Max tomgångsspänning:	48 V
Svetsström:	40–160 A
Max svetsström enligt EN60974-1	160A – 10 %
Svetsström vid 35 %	80 A
Svetsström vid 60 %	65 A
Elektrodstorlek:	1,6–4,0 mm
Isolationsklass:	H
Kapslingsklass:	IP 21
Vikt:	19 kg

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

17-139 MMA 160AC är:

- en svetstransformator där svetsströmmen regleras med en shunt
- konstruerad för MMA-svetsarbeten med belagda växelströms (AC) svetselektroder
- enbart avsedd till svetsning och får således inte användas till något annat
- inte avsedd för kommersiellt bruk

4. ALLMÄNNA**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används.

4.1 Arbetsområde

- Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion.
- Arbeta inte i mörker eller dålig belysning.
- Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet.
- Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet.
- Ha förbandslåda och telefon tillgängligt.

4.2 Personlig säkerhet

- Läs alltid manualen före användning.
- Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler.
- Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.
- Använd alltid skyddsutrustning såsom svetshandskar, flamsäker overall och svethjälm/svetsskärm.
- Bär ordentliga arbetskläder och halsfäskor.
- Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna.
- Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans.
- Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet.

4.3 Användning och skötsel av maskiner

- Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion.
- Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade.
- Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen.
- Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.

- Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar.
- Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för.
- Överskrid inte maskinens kapacitet.
- Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren.
- Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när maskinen inte används.
- Tag alltid bort verktyg och andra lösa delar från maskinen före start.
- Lämna aldrig en maskin obekvad då strömmen är påslagen.
- Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet.
- Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn.

4.4 Elsäkerhet

- Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det.
- Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter.
- Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan.
- Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömkälla.
- Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas.
- Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad.
- Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker.

5. ÖVERSIKTSBILD

1. Strömbrytare ON/OFF
2. Nätkabel
3. Shunt, inställning av svetsström
4. Återledarklämma med kabel
5. Elektrodhållare
6. Fotstöd
7. Hjul
8. Indikationslampa, överbelastningsskydd
9. Handtag




6. INSTALLATION OCH MONTERING

Läs igenom hela manualen och packa därefter upp svetsen och kontrollera att den inte skadats i transporten.

1. Vänd svetsen försiktigt upp och ned och montera hjulen (7) genom att föra in axeln genom de två hålen på maskinens baksida. Sätt på hjulen och spänna fast dem och skruva fast fotstödet (6).
2. Skruva fast handtaget (9).
3. Dra av handtaget på elektrodhållaren (5) och för igenom kabeln märkt: och fäst den med skruven på klämman, se bild.



4. Montera återledarklämman på kabeln märkt: . För igenom kabeln i handtaget och skruva fast kabeländen med skruven.

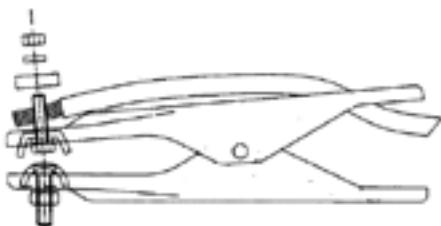

7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Denna svets är enkel och säker att använda under normala förhållanden. Om du avser att svetsa under komplicerade omständigheter, till exempel i våta lokaler, på en båt eller en plattform rekommenderas största möjliga försiktighet. Läs dessa föreskrifter noga och konsultera en expert om du känner dig det minsta osäker på hur du ska gå till väga för att svetsningen ska bli säker och tillfredsställande.

7.1 Föreskrifter

Risk för elstöt

Rör aldrig en svetselektrod då strömbrytaren är i ON-läge. Utsätt inte svetsen eller dess elkontakt för väta.



Utsätt inte svetsen eller dess elkontakt för regn eller fukt. Risk för elstöt.

Risk för ögonskada

Svetsen avger ultravioletta strålar, använd alltid godkända svetsglasögon. Eventuell åskådare måste också skydda sina ögon.



Risk för brännskada

Använd svetshandskar och flamsäker overall, knäpp ända upp i halsen och vid handlederna så att eventuell svetsloppa ej kan komma innanför kläderna. Rör aldrig arbetsstycket, elektroden eller jordklämman under eller precis efter arbetet. Vid svetsning i huvudhöjd och vid hård svetsning på tjocka material krävs extra skydd som exempelvis ett läderförläde, halsduk och hjälmuva/balaklava.

En elstöt från svetselektroden kan vara dölig.



Att inandas svetsgaser kan vara hälsovådligt.



Svetsstänk kan orsaka explosion eller brand.



Strålning från ljusbågen kan orsaka ögonskador och/eller bränna huden. Använd alltid godkänd svetsmask och skyddskläder.



Det elektromagnetiska fältet kan orsaka problem med en pacemaker.

Risk för förgiftning

Det bildas giftig rök vid svetsning. Svetsa enbart i välventilerad lokal. I mindre lokaler skall rökutsug användas.

Risk för starkt magnetiskt fält

Det magnetiska fältet kan skada bärare av pacemaker.

7.2 Symboler och skyltar på maskinen



Varning! Läs hela manualen innan användning!

7.4 Säkerhetsanordningar

Strömbrytaren (1)

AV Läge OFF
På Läge ON

OBS! Slangpaketet är alltid strömförande då strömbrytaren är i läge ON. Tomgångsspänningen U_0 anges på bakpanelen.

Jordning

Stickkontakten är jordad och får enbart anslutas till ett jordat uttag.

Överhetningsskydd (8)

Svetsen är utrustad med ett termiskt överhetningsskydd som löser ut då den är överhettad. Lampan (8) lyser då med ett gult sken. Skyddet återställs automatiskt då svetsen svalnat.

För att förhindra överhetning, så ta hänsyn till intermittensförhållandet som är angivet på sidan.

8. HANDHAVANDE

8.1 Val av svetselektrod

Det finns en mängd olika typer av svetselektroder på marknaden. Till denna svets ska man endast använda elektroder som är avsedda för svetsning med växelström (AC). Använd ej elektroder som enbart är avsedda för svetsning med likström (DC).

Vi rekommenderar att använda rutilelektroder som har en stabil ljusbåge, är lätt att tända samt ger en jämn svetsfog. De används till stål med låg kolhalt.

Kontrollera på elektrodens förpackning att följande information passar ditt arbete:

- Typ av svetsström: Skall vara AC för denna svets
- Rekommenderad svetsström: Max 150 A för denna svets.
- Användningsområde: Skall anpassas efter arbetsstycket
- Svetsposition: Anger lämpliga svetspositioner

Lämplig diameter på elektoden påverkas av flera faktorer, bland annat materialets tjocklek. Tabellen nedan ger en viss indikation.

ELEKTRODENS DIAMETER	MATERIALETS TJOCKLEK
mm	mm
1,6	1,0–1,6
2,0	1,6–2,5
2,5	2,5–4,0
3,25	4,0–6,0
4,0	6,0–8,0

8.2 Reglering av svetsström

Svetsströmmen regleras med shunten (3).

På högra sidan av svetsen visas det inställda värdet på en skala.

- Ökning av svetsström: Vrid medurs
- Minskning av svetsström: Vrid moturs

8.3 Intermittens

På sidopanelen anges svetsens intermittens-förhållande.

Ø (mm)	1,6	2	2,5	3,25	4
I ₂ (A)	40	55	80	115	160
tw (s)	1800	810	250	125	72
tr (s)	650	530	560	550	630

t_w är svetstiden

t_r är den tid svetsen måste svalna innan svetsningen fortsätter.

För Ø 2,0 mm elektroder med en svetsström på 60 A skall svetsen alltså svalna 1800 sekunder efter en svetstid på 650 sekunder. Om svetstiden överskrider så löser överhetningsskyddet ut.

8.4 Förberedelser inför svetsning

- a. Kontrollera att stickkontakten inte är ansluten till eluttaget.
- b. Placera svetsaggregatet på en plan yta så att det ej kan välta.
- c. Avlägsna brandfarliga material från arbetsområdet och se till att en brandsläckare finns till hands.
- d. Säkerställ god ventilation, i synnerhet framför och bakom enheten.
- e. Rengör och skrapa bort färg och rost från arbetsstycket.
- OBS!** Förarbetet påverkar slutresultatet.
- f. Kontrollera att svetsen, återledarkabeln, elektrodhållaren (5) och elkabeln (2) är hela.
- g. Koppla återledarklämman till en ren metalltyta på arbetsstycket. Skrapa bort eventuell färg och rost eller ytbehandling så att bra kontakt erhålls.
- h. Välj en lämplig elektrod med hänsyn arbetsstycket material och dess tjocklek. Montera den i elektrodhållaren.
- i. Välj en lämplig strömstyrka med shunten (3) Ta hänsyn till svetselektroddiametern och materialtjockleken i arbetsstycket.
- j. Sätt på dig skyddskläder och skyddsutrustning.

8.5 Svetsning

VARNING!

Titta aldrig på svetsbågen. Använd ALLTID personlig skyddsutrustning!

- Anslut maskinen till ett 230 V jordat uttag.
- Tryck in strömbrytaren i ON-läge.
- Tänd svetsbågen genom att dra elektroden mot arbetsstycket, på samma sätt som du tänder en tändsticka. När svetsbågen tänds ska du hålla ett konstant avstånd mellan arbetsstycket och elektroden som motsvarar elektrodens diameter. Vinkeln mot arbetsstycket ska vara 20–30°.



- Byt elektrod mot en ny då den är förbrukad.

VARNING! Använd alltid en tång för att ta bort förbrukad elektrod och svetsbitar.

- Efter avslutad svetsning så avlägsna stickkontakten från eluttaget. Tänk på att både elektroden och arbetsstycket är varma. Rör dem ej och kyl inte ned dem med vatten.
- Avlägsna slaggen som bildats på den svetsade ytan med en slagghacka/stålborste.
- Torka av svetsen och elektrodhållaren

OBS! Om svetsen överhettas stängs den av och en gul lampa (8) på svetsens front börjar lysa. Vänta tills den gula lampan släcknar innan du börjar svetsa igen.

9. TRANSPORT OCH FÖRVARING

Svetsen ska förvaras på en torr och frostfri plats, utom räckhåll för barn och obehöriga. Elektroderna skall förvaras på en torr plats i dess orginalförpackning.

10. SERVICE OCH UNDERHÅLL


VARNING! Stickkontakten skall alltid vara avlägsnad från eluttaget vid reparation och underhåll.

Svetsen behöver ingen särskild service, men vi rekommenderar att följande åtgärder vidtas före och efter användning:

- Håll ventilationshål rena och fria.
- Kontrollera kablar och kopplingar
- Kontrollera elektrod och jordklämma

OBS! Kontrollera regelbundet att det inte finns några skadade komponenter på svetsen. Om så är fallet ska maskinen lämnas in till en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast original reservdelar vid reparation.

10.3 Elschema

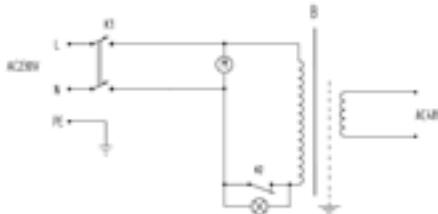

10.4 Problemlösning

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ingen svetsbåge.	<ol style="list-style-type: none">1. Felaktig typ av elektrod (DC)2. Maskinen är överhettad.3. Dålig jordkoppling.4. Svetskretsen är inte komplett.5. Smutsig elektrod.6. Lösa ledningar och kopplingar.	<ol style="list-style-type: none">1. Byt till elektrod avsedd för växelström (AC)2. Låt maskinen svalna.3. Prova att flytta återledarklämman närmare svetsområdet och rengör det området noga.4. Kontrollera kablar och anslutningar.5. Använd enbart rena och torra elektroder6. Kontrollera pluggar och säkringar.
Dåligt resultat.	<ol style="list-style-type: none">1. Fel styrka på svetsströmmen.2. Dåligt utfört förarbete, arbetsstycket har rester av färg, olja, rost eller andra föroreningar.3. Felaktig svetsteknik.	<ol style="list-style-type: none">1. Justera strömstyrkan med reglaget på svetsen.2. Rengör arbetsstycket.3. Träna mer och läs litteratur om svetsning.

11. EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)



OVERSETNING AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

SVEISETTRANSFORMATOR

MMA 160AC

INNHOLD

1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
5. OVERSIKTSBILDE
6. INSTALLASJON OG MONTERING
7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
8. HÅNDTERING
9. TRANSPORT OG OPPBEVARING
10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
11. MILJØ

1. INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler:

OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirke arbeidets effektivitet eller føre til personskade og materiell skade.

ADVARSEL! Indikerer risiko for alvorlig ulykke.

Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og reguleringssanordninger.

Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen.

2. TEKNISKE DATA

Art.nr.:	17-139
Modell:	MMA 160AC
Spenning:	230 V ~ 50 Hz
Maks. effekt:	8,4 kW
Effekt ved 60 %	3,2 kW
Effektfaktor cosj:	0,73
Maks. tomgangsspenning:	48 V
Sveisestrøm:	40 - 160 A
Maks. sveisestrøm iht. EN60974-1	160A - 10 %
Sveisestrøm ved 35 %	80 A
Sveisestrøm ved 60 %	65 A
Elektrodestørrelse:	1,6 - 4,0 mm
Isolasjonsklassle:	H
Beskyttelsesgrad:	IP21
Vekt:	19 kg

3. BRUKSOMRÅDE

17-139 MMA 160AC er:

- en sveisettransformator der sveisestrømmen reguleres med en shunt
- konstruert for MMA-sveisearbeid med belagte vekselstrøm (AC) sveiseelektroder
- kun beregnet for sveising og må derfor ikke brukes for andre formål
- ikke beregnet for kommersiell bruk

4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes.

4.1 Arbeidsområde

- Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon.
- Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning.
- Oppbevar eksplasive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet.
- Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet.
- Ha førstehjelpsksrin og telefon tilgjengelig.

4.2 Personlig sikkerhet

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler.
- Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer.
- Bruk alltid verneutstyr så som sveisehansker, flammesikker kjeledress og sveisehjelm/sveiseskjerm.
- Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko.
- Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen.
- Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse.
- La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet.

4.3 Bruk og stell av maskiner

- Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal.
- Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert.
- Kontroller at alle knapper og reguleringssanordninger fungerer. Vær spesielt nøyne med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen.
- Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon.
- Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler.
- Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for.


- Overskrid ikke maskinens kapasitet.
- Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren.
- Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller løsne hetten fra tennpluggen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk.
- Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start.
- Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang.
- Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service.
- Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn.

4.4 Elsikkerhet

- Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette.
- Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter.
- Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen.
- Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke.
- Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk.
- Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjoleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet.
- Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av autorisert elektriker.


5. OVERSIKTSBILDE

12. Strømbryter ON/OFF (på/av)
13. Nettkabel
14. Shunt, innstilling av sveisestrøm
15. Tilbakeledekklemme med kabel
16. Elektrodeholder
17. Fotstøtte
18. Hjul
19. Indikasjonslampe, overbelastningsvern
20. Håndtak

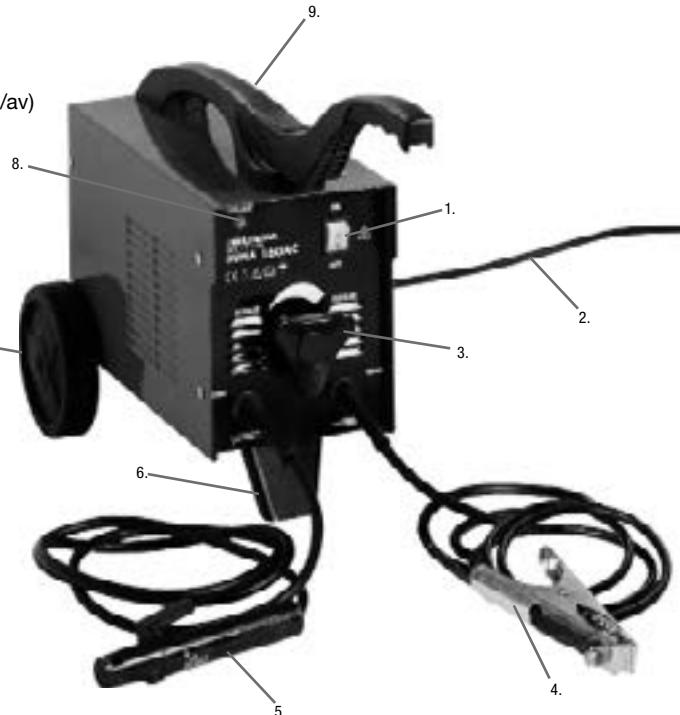



6. INSTALLASJON OG MONTERING

Les gjennom hele bruksanvisningen; pakk deretter opp sveisen og kontroller at den ikke har blitt skadet under transport.

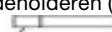1. Snu sveisen forsiktig opp ned, og monter hjulene (7) ved å føre akselen inn gjennom de to hullene på maskinens baksiden. Sett på hjulene, spenn dem fast, og skru fast fotstøtten (6).
2. Skru fast håndtaket (9).
3. Dra av håndtaket på elektrodeholderen (5), før gjennom kabelen merket:  og fest den med skruen på klemmen, se bilde.

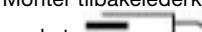

4. Monter tilbakeledekklemmen på kabelen merket: . Før gjennom kabelen i håndtaket og skru fast kabelenden med skruen.

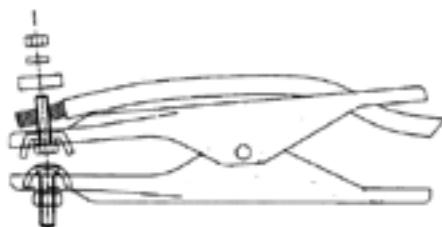

7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Denne sveisen er enkel og sikker å bruke under normale forhold. Dersom du skal sveise under kompliserte forhold, for eksempel i våte lokaler, på en båt eller en plattform, bør du utvise størst mulig forsiktighet. Les disse forskriftene nøye, og rådfør deg med en ekspert dersom du føler deg det aller minste usikker på hvordan du skal gå fram for at sveisingen skal bli sikker og tilfredsstillende.

7.1 Forskrifter

Risiko for elektrisk støt

Berør aldri en sveiseelektrode når strømbryteren er i ON-posisjon. Utsett ikke sveisen eller dens støpsel for væte.



Utsett ikke sveisen eller dens støpsel for regn eller fukt. Risiko for elektrisk støt.

Risiko for øyeskade

Sveisen avgir ultrafiolette stråler, bruk alltid godkjente sveisebriller. Eventuelle tilskuere må også beskytte øynene.



Et elektrisk støt fra sveiseelektroden kan være dødelig.



Innånding av sveisegasser kan være helseskadelig.



Sveisensprut kan forårsake eksplosjon eller brann.



Stråling fra lysbuen kan forårsake øyeskader og/eller brenne huden. Bruk alltid godkjent sveisemaske og verneklær.



Det elektromagnetiske feltet kan forårsake problemer med en pacemaker.

Risiko for forgiftning

Det dannes giftig røyk ved sveising. Sveis kun i et godt ventilert lokale. I mindre lokaler skal røykavslag brukes.

Risiko for sterkt magnetisk felt

Det magnetiske feltet kan skade personer som har pacemarker.

7.2 Symboler og skilt på maskinen



Advarsel! Les hele bruksanvisningen før bruk!

7.4 Sikkerhetsanordninger

Strømbryteren (1)

Av Posisjon OFF
På Posisjon ON

OBS! Slangepakken er alltid strømførende når strømbryteren er i posisjon ON. Tomgangsspenningen U0 angis på bakpanelet.

Jording

Støpselet er jordet og skal kun kobles til et jordet strømmuttak.

Overoppheatingsvern (8)

Sveisens utstyr med et termisk overoppheatingsvern som løser ut når den er overoppheitet. Lampen (8) lyser da med et gult lys. Vernet tilbakestilles automatisk når sveisen er avkjølt.

For å forhindre overoppheeting, ta hensyn til intermittensforhold angitt på siden.

8. HÅNDTERING**8.1 Valg av sveiseelektrode**

Det finnes en mengde forskjellige typer sveiseelektroder på markedet. Til denne sveisen skal man kun brukes elektroder som er beregnet for sveising med vekselstrøm (AC). Bruk ikke elektroder som er beregnet kun for sveising med likestrøm (DC).

Vi anbefaler bruk av rutilelektroder, som har en stabil lysbue, er lette å tenne, og gir en jevn sveisefuge. De brukes til stål med lavt karboninnhold.

Kontroller på elektrodens forpakning at følgende informasjon passer for arbeidet ditt:

- Type sveisestrøm: Skal være AC for denne sveisen
- Anbefalt sveisestrøm: Maks. 150 A for denne sveisen
- Bruksområde: Skal tilpasses etter arbeidsstykket
- Sveiseposisjon: Angir passende sveiseposisjoner

Passe diameter på elektroden påvirkes av flere faktorer, blant annet materialets tykkelse. Tabellen under gir en viss indikasjon.

ELEKTRODENS DIAMETER	MATERIALETS TYKKELSE
mm	Mm
1,6	1,0–1,6
2,0	1,6–2,5
2,5	2,5–4,0
3,25	4,0–6,0
4,0	6,0–8,0

8.2 Regulering av sveisestrøm

Sveisestrømmen reguleres med shunten (3). På høyre siden av sveisen vises den innstilte verdien på en skala.

Økning av sveisestrøm: Vri med klokka
Minskning av sveisestrøm: Vri mot klokka

8.3 Intermittens

På sidepanelet angis sveisens intermittensforhold.

Ø (mm)	1,6	2	2,5	3,25	4
I ₂ (A)	40	55	80	115	160
t _w (s)	1800	810	250	125	72
t _r (s)	650	530	560	550	630

t_w er sveisetiden

t_r er den tiden sveisen må avkjøles før sveisingen fortsetter.

For Ø 2,0 mm elektroder med en sveisestrøm på 60 A skal sveisen altså avkjøles 1800 sekunder etter en sveisetid på 650 sekunder. Om sveisetiden overskrides, løser overoppheatingsvernet ut.

8.4 Forberedelser før sveising

- a. Kontroller at støpselet ikke er satt i stikkontakten.
 - b. Plasser sveiseaggregatet på et plant underlag slik at det ikke kan velte.
 - c. Fjern brannfarlige materialer fra arbeidsområdet, og sørge for å ha brannslukker tilgjengelig.
 - d. Sørge for god ventilasjon, spesielt framfor og bak enheten.
 - e. Rengjør og skrap bort maling og rust fra arbeidsstykket.
- OBS!** Forarbeidet påvirker sluttresultatet.
- f. Kontroller at sveis, tilbakelederkabel, elektrodeholder (5) og elkabel (2) er hele.
 - g. Koble tilbakelederklemmen til en ren metallflate på arbeidsstykket. Skrap bort eventuell maling og rust slik at det blir god kontakt.
 - h. Velg en egnet elektrode med hensyn til arbeidsstykkets materiale og dets tykkelse. Monter den i elektrodeholderen.
 - i. Velg passe strømstyrke med shunten (3). Ta hensyn til sveiseelektrodediameter og materialetykkelsen i arbeidsstykket.
 - j. Ta på deg vernekjær og verneutstyr.

8.5 Sveising

ADVARSEL!

Se aldri på sveisebuen. Bruk ALLTID personlig verneutrustyr!

- Koble maskinen til et 230 V jordet uttak.
- Trykk strømbryteren inn i ON-posisjon.
- Tenn sveisebuen ved å dra elektroden mot arbeidsstykket, på samme måte som når du terner en fyristikk. Når sveisebuen tennes, skal du holde en konstant avstand mellom arbeidsstykket og elektroden som tilsvarer elektrodens diameter. Vinkelen mot arbeidsstykket skal være 20–30°.



- Erstatt elektroden med en ny når den er oppbrukt.

ADVARSEL! Bruk alltid en tang for å fjerne oppbrukt elektrode og sveisebiter.

- Etter avsluttet sveising, trekk støpselet ut av stikkontakten. Husk på at både elektrode og arbeidsstykke er varme. Berør dem ikke og kjøl dem ikke ned med vann.
- Fjern slagget som er dannet på den sveiste flaten, med en slagghakke/stålborste.
- Tørk av sveis og elektrodeholder.

OBS! Dersom sveisen overopphetes, slås den av, og en gul lampe (8) på sveisens front begynner å lyse. Vent til den gule lampen slukkes før du begynner å sveise igjen.

9. TRANSPORT OG OPPBEVARING

Sveisen skal oppbevares på et tørt og frostfritt sted, utenfor rekkevidde for barn og andre uvedkommende.

Elektrodene skal oppbevares på et tørt sted i orginalemballasjen.

10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD


ADVARSEL! Støpselet skal alltid være trukket ut av stikkontakten ved reparasjon og vedlikehold.

Sveisen trenger ingen spesiell service, men følgende bør gjøres før og etter bruk:

- Hold ventilasjonshull rene og frie.
- Kontroller kabler og koblinger.
- Kontroller elektrode og jordklemme.

OBS! Kontroller jevnlig at det ikke finnes skadede komponenter på sveisen. Skulle dette være tilfellet, skal maskinen leveres inn til et autorisert serviceverksted. Bruk kun originaldeler ved reparasjon.

10.3 Elskjema

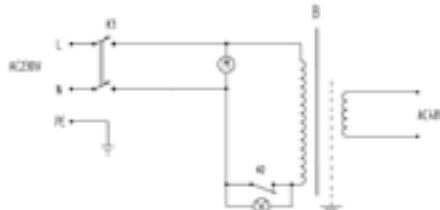

10.4 Problem løsning

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Ingen sveisebue.	1. Feil type elektrode (DC), 2. Maskinen er overopphetet. 3. Dårlig jordkobling. 4. Sveisekretsen er ikke komplett. 5. Tilsmusset elektrode. 6. Løse ledninger og koblinger.	1. Skift til elektrode beregnet for vekselstrøm (AC). 2. La maskinen avkjøles. 3. Prøv å flytte tilbake lederklemmen nærmere sveiseområdet og rengjør dette området nøyde. 4. Kontroller kabler og tilkoblinger. 5. Bruk kun rene og tørre elektroder. 6. Kontroller plugger og sikringer.
Dårlig resultat.	1. Feil styrke på sveisestrømmen. 2. Dårlig utført forarbeid, arbeidsstykket har rester av maling, olje, rust eller andre urenheter. 3. Feil sveiseteknikk.	1. Juster strømstyrken med regulator på sveisen. 2. Rengjør arbeidsstykket. 3. Øv mer og les litteratur om sveising.

11. EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)



KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEKIRJASTA

HITSAUSMUUNNIN

MMA 160AC

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHTEET
4. YLEiset TURVALLisuusohjeet
5. YLEISKUVA
6. ASENTAMINEN
7. ERITYiset TURVALLisuusohjeet
8. KÄYTTÄMINEN
9. SÄILYTYS JA KULJETUS
10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
11. YMPÄRISTÖ

1. JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on olennaisia tietoja laitteen käytämisestä ja sen turvallisuusriskistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käytämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboliin:

HUOMIO! Ilmaisee, että virheellinen käytäminen voi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

VAROITUS! Ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa.

Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit.

Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana.

2. TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero:	17-139
Malli:	MMA 160AC
Jännite:	230 V ~ 50 Hz
Suurin teho:	8,4 kW
Teho 60 %:n kuormituksella	3,2 kW
Tehokerroin cosj:	0,73
Suurin tyhjäkäytijännite:	48 V
Hitsausvirta:	40 - 160 A
Suurin hitsausvirta EN60974-1:n mukaisesti	160 A -10 %
Hitsausvirta 35 %	80 A
Hitsausvirta 60 %	65 A
Puikkojen koko:	1,6–4,0 mm
Eristysluokka:	H
Kotelointiluokka:	IP 21
Paino:	19 kg

3. KÄYTTÖKOHTEET

17-139 MMA 160AC

- on hitsausmuunniin, jonka hitsausvirtaa säädetään shuntilla
- on tarkoitettu MMA-hitsaamiseen pinnoittujen vaihtovirtahitsauspuikkojen avulla
- on tarkoitettu vain hitsaamiseen, joten sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen
- ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

4. YLEiset TURVALLisuusohjeet

Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpajan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käytämistä koskevia lakeja ja asetuksia.

4.1 Työskentelyalue

- Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa.
- Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa.
- Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella.
- Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta.
- Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille.

4.2 Henkilöturvallisuus

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymbboleihin.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
- Käytä aina suojaravusteita, kuten hitsauskäsineitä, syttymätöntä haalaria ja hitsauskypärää tai -suojusta.
- Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita.
- Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai lösisiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuihin osiin.
- Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino.
- Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä.

4.3 Laitteen käyttäminen ja hoitaminen

- Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
- Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran.
- Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuuttetuun huoltokorjaamoon korjattavaksi.


- Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen.
- Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia.
- Kanna laitetta aina sen kahvasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä.
- Estä laitteen käynnistymisen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä.
- Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun siihen on kytketty virta.
- Puhdistaa laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti.
- Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

4.4 Sähköturvallisuus

- Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta.
- Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä.
- Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullilattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta.
- Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohdoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea.
- Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa.
- Vältä koskemasta maadoitetuuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihiin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu.
- Vain valtuuttettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon.

5. YLEISKUVA


- 12.ON/OFF-virtakytkin
- 13.Sähköjohto
- 14.Hitsausvirran säätämishuntti
- 15.Maadoituskaapeli ja puristin
- 16.Puikonpidin
- 17.Tukijalka
- 18.Pyörä
- 19.Ylikuormitussuojan merkkivalo
- 20.Kahva

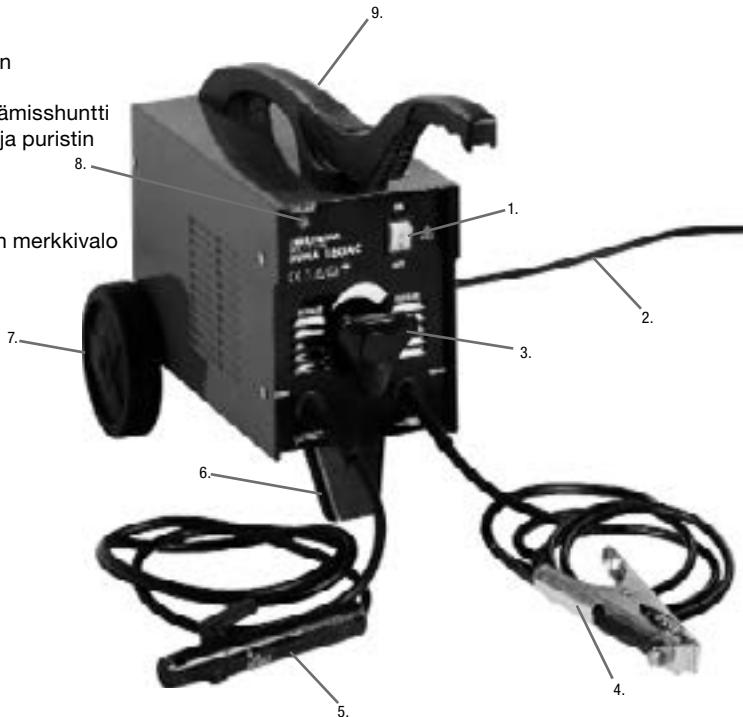

6. ASENTAMINEN

Lue koko käyttöohje. Ota hitsauslaitte pois pakkauksestaan. Tarkista, että siinä ei ole kuljetusvaurioita.

1. Käännä hitsauslaitte varovaisesti ylösalaisin. Asenna pyörät (7) viemällä akseli laitteen takaosan kahden aukon läpi. Aseta pyörät paikalleen. Kiristä ne ja ruuvaaa tukijalka (6) kiinni.
2. Ruuvaaa kahva (9) kiinni.
3. Irrota kahva hitsauspuikon pitimestä (5). Pujota sen läpi merkity kaapeli ja kiinnitä ruuvilla kuvassa näkyvällä tavalla. 1
4. Kiinnitä maadoituspuristin kaapeliin: . Pujota kaapeli kahvaan ja ruuvaaa kaapelin pää kiinni.

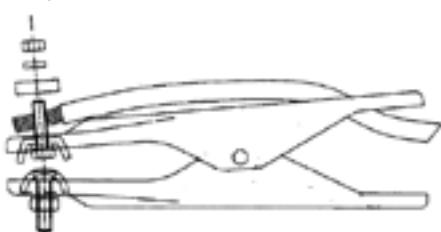

7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

Tätä hitsauslaitetta on helppoa ja turvallinen käyttää normaaleissa olosuhteissa. Jos aiot hitsata vaativissa paikoissa, kuten märässä tilassa, veneessä tai telineen päällä, on toimittava erittäin varovaisesti. Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ja kysy neuvoa asiantuntijalta, jos et tiedä tarkasti, kuinka hitsataan turvallisesti ja saadaan aikaan kunnollinen lopputulos.

7.1 Määräykset

Sähköiskun vaara

Älä koske hitsauspuikkoon, kun virtakatkaisin on ON-asennossa. Älä altista hitsauslaitetta tai sen sähköliitintöjä kosteudelle.



Älä altista hitsauslaitetta tai sen sähköliitintää sateelle tai kosteudelle. On olemassa sähköiskun vaara.

Silmävamman vaara

Hitsattaessa syntyy ultraviolettisäteitä. Käytä aina hitsaamiseen hyväksyttyjä suojalaseja. Myös mahdollisten katsojen on suojahtava silmänsä.



Palovamman vaara

Käytä hitsauskäsineitää ja syttymätöntää haalaria. Napita se kiinni kurkkun ja ranteisiin saakka, jotteivät hitsauskipinät pääse vaatteiden sisään. Älä koske työstettävään kappaleeseen, hitsauspuikkoon tai maadoitus-puristimeen työn ollessa meneillään tai heti sen jälkeen. Hitsattaessa pään korkeudella tai paksumaa materiaalia on suojauduttava tehokkaasti esimerkiksi nahkaisen esiliinan, kaulasuojaimen ja kypärähupun avulla.

Hitsauspuikko voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.



Hitsauskaasujen hengittäminen sisään voi olla haitallista terveydelle.



Hitsausroiskeet voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.



Valokaaren säteily voi aiheuttaa silmäammoja ja/tai ihoon palovamman. Käytä aina hyväksyttyä hitsausnaamaria ja suojavaatetusta.



Sähkömagneettinen kenttä voi haitata sydämentahdistimien toimintaa

Palovaara

Älä koskaan hitsaa lähellä palavaa materiaalia. Kipinät voivat sytyttää palavan materiaalin myös pitkän ajan kuluttua työn lopettamisesta. Jos on olemassa palovaara, palovahdin on vartioitava työn tekemispalikkaa vähintään neljän tunnin ajan. Hitsaa polttoainesäiliötä vain, jos olet koulutettu hitsaaja ja olet puhdistanut säiliön huolellisesti ja varmistanut, että kaikki höyryt ovat haittuneet.

Myrkytyksen vaara

Hitsattaessa syntyy myrkyllistä savua. Hitsaa vain hyvin tuuletetuissa paikoissa. Ahtaissa tiloissa on käytettävä savunpoistoa.



Voimakkaan magneettikentän aiheuttama vaara

Magneettikenttä voi vaurioittaa sydämentahdistinta.

7.2 Laitteen symbolit ja kyltit



Varoitus! Lue koko käyttöohje ennen käyttämistä!

Virtakatkaisin (1)

POIS	OFF-tila
PÄÄLLÄ	ON-tila

HUOMIO! Johtopaketti on aina jännitteinen, kun virtakatkaisin on ON-asennossa. Tyhjäkäyntijännite U0 näkyy takapaneelissa.

Maadoitus

Pistoke on maadoitettu. Sen saa yhdistää vain maadoitettuun pistorasiaan.

Ylikuumenemissuoja (8)

Hitsauslaitteessa on ylikuumenemissuoja, joka laukeaa laitteen ylikuumentuessa. Merkkivalo (8) palaa tällöin keltaisena. Suoja nollautuu automaattisesti, kun hitsauslaite jäähtyy.

Ota huomioon laitteessa mainitut tauot ylikuumenemisen estämiseksi.

8. KÄYTÄMINEN

8.1 Hitsauspuikon valitseminen

Saatavilla on useita erilaisia hitsauspuikkoja. Tässä hitsauslaitteessa saa käyttää vain vaihtovirtahitsauspuikkoja. Älä käytä tasavirtahitsauspuikkoja.

On suositeltavaa käyttää Rutil-hitsauspuikkoja. Ne muodostavat vakaan ja helposti sytyvän valokaaren. Lisäksi hitsatusta saumasta tulee tasainen. Niitä käytetään alhaisen hiilipitoisuuden omaavalle teräkselle.

Tarkista seuraavat tiedot hitsauspuikkojen pakkauksesta:

- Hitsausvirran tyyppi: Tässä hitsauslaitteessa saa käyttää vain vaihtovirtapuikkoja.
- Hitsausvirtasuositus: Enintään 150 amperia
- Käyttökohteet: Mukautetaan työstettävän kappaleen mukaan.
- Hitsausasento: Ilmaisee mahdolliset hitsausasennot.

Hitsauspuikon paksuuden valintaan vaikuttaa monta tekijää, esimerkiksi materiaalin paksuus. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja.

HITSAUSPUIKON LÄPIMITTA	MATERIAALIN PAKSUUS
mm	mm
1,6	1,0–1,6
2,0	1,6–2,5
2,5	2,5–4,0
3,25	4,0–6,0
4,0	6,0–8,0

8.2 Hitsausvirran säättäminen

Hitsausvirtaa säädetään shuntilla (3). Valittu arvo näkyy asteikolla hitsauslaitteen oikealla puolella.

Hitsausvirran lisääminen: Käännä myötäpäivään.

Hitsausvirran vähentäminen: Käännä vastapäivään:

8.3 Tauot

Hitsauslaitteen edellyttämät tauot näkyvät sivupaneelissa.

Ø (mm)	1,6	2	2,5	3,25	4
I ₂ (A)	40	55	80	115	160
tw (s)	1800	810	250	125	72
tr (s)	650	530	560	550	630

t_w on hitsausaika.

t_r on aika, jonka verran hitsauslaitteen tulee jäähtyä ennen hitsaamisen jatkamista.

Jos hitsataan Ø 2,0 mm:n puikoilla ja 60 A:n virralla, hitsauslaitteen tulee jäähtyä 1800 sekuntia, kun sillä on hitsattu 650 sekunnin ajan. Jos hitsausaika ylitetään, ylikuumenemissuoja laukeaa.

8.4 Valmistelut ennen hitsaamista

- a. Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan.
- b. Aseta hitsauslaite tasaiselle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan.
- c. Poista palavat aineet työskentelyalueelta. Varmista, että lähellä on palonsammutin.
- d. Varmista, että ilmastoointi toimii tehokkaasti varsinkin laitteen edessä ja takana.
- e. Puhdista ja raaputa vanha maali hitsuskohteesta.
- HUOMIO!** Esivalmistelut vaikuttavat lopputulokseen.
- f. Varmista, että hitsauslaite, maadoituskaapelit, hitsauspuikon pidin (5) ja sähköjohto (2) ovat ehditä.
- g. Kiinnitä maadoituspuristin puhtaaseen työstettävän kappaleen metallipintaan. Poista mahdollinen maali, pintakäsittely tai ruoste, jotta kontaktista tulee kunnollinen.
- h. Valitse oikea hitsauspuikko työstettävän kappaleen materiaalin ja paksuuden mukaan. Aseta hitsauspuikko pitimeensä.

- i. Valitse virranvoimakkuus shuntin (3) avulla. Ota huomioon hitsauspuikon läpimitta ja työstettävän kappaleen paksuus.
- j. Suojaa itsesi suojavaatteilla ja suojavrusteilla.

8.5 Hitsaaminen

VAROITUS!

Älä koskaan katso valokaareen. Käytä AINA henkilösuojaravusteita.

- a. Yhdistä laite 230 voltin maadoitettuun sähköpistorasiaan.
- b. Paina virtakytkin ON-asentoon.
- c. Muodosta valokaari vetämällä työstettävä kappaletta hitsauspuikolla samalla tavalla kuin tulitikku sytytetään raapaisemalla. Kun valokaari on muodostunut, pidä työstettävän kappaleen ja hitsauspuikon etäisyyssä hitsauspuikon läpimittaa vastaavana. Hitsauspuikon ja työstettävän kappaleen välisen kulman on oltava 20–30°.



- d. Vaihda loppuun käytetyn hitsauspuikon tilalle uusi.
- VAROITUS! Käsittele käytettyä hitsauspuikkoa ja hitsattavaa kappaletta aina pihdeillä.**
- e. Kun työ on valmis, irrota pistoke pistorasiasta. Muista, että hitsauspuikko ja työstettävä kappale ovat kuumia. Älä koske niihin. Älä jäähdytä niitä vedellä.

- f. Poista hitsattuun pintaan muodostunut kuona teräsharjalla tai kuonahakulla.
- g. Kuivaa hitsauslaite ja hitsauspuikon pidin.

HUOMIO! Jos hitsauslaite ylikuumenee, siitä katkeaa virta ja etuosan keltainen merkkivalo (8) sytyy. Odota tämän merkkivalon sammumista ennen kuin ryhdyt hitsaamaan uudelleen.

9. KULJETUS JA SÄILYTYS

Hitsauslaitetta on säilytettävä kuivassa pakkassa lasten ja sivullisten ulottumattomissa. Hitsauspuikkoja on säilytettävä kuivassa pakkassa alkuperäisessä pakauksessaan.

10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO


VAROITUS! Pistoche ei saa olla yhdistettyynä sähköpistorasiaan huollon tai kunnossapidon aikana.

Hitsauslaite ei tarvitse erityistä huoltoa, mutta on suositeltavaa tehdä seuraavat toimet ennen käytämistä ja sen jälkeen.

- Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina ja avoimina.
- Tarkista kaapelit ja liitokset.
- Tarkista hitsauspuikko ja maadoituspuristin.

HUOMIO! Tarkista säännöllisesti, että hitsauslaitteen osat ovat ehjät. Jos havaitset vaurioita, vie laite valtuutettuun huoltokorjaamoон. Korjaamisessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

10.3 Sähkökaavio

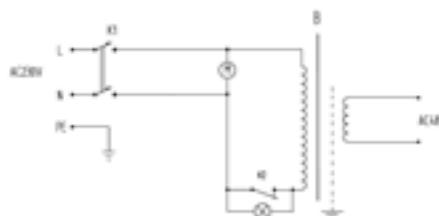

10.4 Ongelmanratkaisu

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Valokaarta ei muodostu.	1. Vääärän tyyppinen hitsauspuikko (tasavirralle tarkoitettu). 2. Laite on ylikumentunut. 3. Puutteellinen maadoitus. 4. Hitsauspiiri ei ole suljettu. 5. Likainen hitsauspuikko. 6. Kaapelit ja liitokset ovat löysällä.	1. Vaihda vaihtovirralle tarkoitettu hitsauspuikko. 2. Anna laitteen jäähyä. 3. Yritä siirtää maadoituspuristin lähemmäksi hitsattavaa kohtaa, ja puhdista kiinnityskohta kunnolla. 4. Tarkista kaapelit ja liitokset. 5. Käytä vain puhtaata ja kuivia hitsauspuikkoja. 6. Tarkista pistokkeet ja sulakkeet.
Hitsaustulos on huono.	1. Virheellinen hitsausvirran voimakkuus. 2. Esivalmistelut on tehty huonosti. Työstettävässä kappaleessa on maalia, öljyä, ruostetta tai muita epäpuhtauksia. 3. Hitsaustekniikka on virheellinen.	1. Sääädä virran voimakkuutta hitsauslaitteen säätimen avulla. 2. Puhdista työstettävä kappale. 3. Harjoittele ja perehdy hitsausoppikirjoihin.

11. ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti)



OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE MANUAL

SVEJSETTRANSFORMATOR

MMA 160AC

INDHOLD

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. ANVENDELSESMRÅDE
4. GENERELLE
- SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
5. OVERSIGTSBILLEDE
6. INSTALLATION OG MONTERING
7. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
8. INSTRUKTION I BRUG
9. TRANSPORT & OPBEVARING
10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
11. MILJØ

1. INTRODUKTION

Denne vejledning indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed.

Alle brugere opfordres til at læse vejledningen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler:

OBS! Viser, at forkert fremgangsmåde kan påvirke arbejdets effektivitet eller føre til skader på personer eller materiel.

ADVARSEL! Viser, at der er risiko for alvorlige ulykker.

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen.

Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udførmning og placering af knapper og greb.

Opbevar vejledningen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal vejledningen følge maskinen.

2. TEKNISKE DATA

Art. nr.	17-139
Model	MMA 160AC
Spænding	230 V ~ 50 Hz
Maks. effekt	8,4 kW
Effekt ved 60 %	3,2 kW
Effektfaktor cosj	0,73
Maks. tomgangsspænding	48 V
Svejsestrøm	40–160 A
Maks. svejsestrøm iht. EN60974-1	
	160A – 10 %
Svejsestrøm ved 35 %	80 A
Svejsestrøm ved 60 %	65 A
Elektrodestørrelse	1,6–4,0 mm
Isolationsklasse	H
Indkapslingsklasse	IP 21
Vægt	19 kg

3. ANVENDELSESMRÅDE

17-139 MMA 160AC er:

- en svejsettransformator, hvor svejsestrømmen reguleres med en shunt
- konstrueret til MMA svejsearbejde med belagte vekselstrøms (AC) svejseelektroder
- kun beregnet til svejsning og må derfor ikke anvendes til andet
- ikke beregnet til kommersIELT brug

4. GENERELLE

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes.

4.1 Arbejdsmråde

- Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og ekslosion.
- Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig.
- Opbevar eksplasive eller brandfarlige væsker og gasser udenfor arbejdsmrådet.
- Hold børn og ivedkommende væk fra arbejdsmrådet.
- Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig.

4.2 Personlig sikkerhed

- Læs altid vejledningen inden brug.
- Vær især opmærksom på maskinens advarselsymbolet.
- Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
- Brug altid beskyttelsesudstyr som svejsehandsker, flammesikker overall og svejsehjelm/svejseskærm.
- Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko.
- Brug håret, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen.
- Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance.
- Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed.

4.3 Brug og pasning af maskiner

- Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer.
- Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og er korrekt monteret.
- Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen.
- Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation.
- Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele.

- Brug kun maskinen til det, som den er beregnet til. Arbejdet går altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til.
- Overskrid ikke maskinens kapacitet.
- Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen.
- Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug.
- Fjern altid værkøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes.
- Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når strømmen er tændt.
- Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt.
- Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde.

4.4 Elsikkerhed


- Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det.
- Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter.
- En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen.
- Brug kun en rigtig dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke.
- Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
- Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet.
- Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker.

5. OVERSIGTSBILLEDE

12. Afbryder ON/OFF
13. Netledning
14. Shunt, indstilling af svejsestrøm
15. Returkabelklemme med kabel
16. Elektrodeholder
17. Fod
18. Hjul
19. Indikeringspære, overbelastningssikring
20. Håndtag



mærket: . Før kablet igennem håndtaget og skru kabelenden fast med skruen.

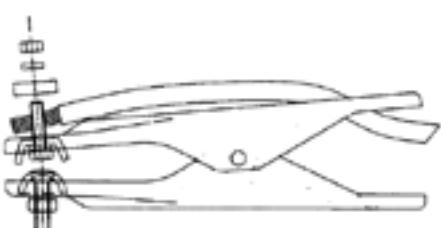

6. INSTALLATION OG MONTERING

Læs hele brugsanvisningen igennem og pak derefter svejseren ud og kontroller, at den ikke er beskadiget under transport.

1. Vend forsigtigt svejseren på hovedet og monter hjulene (7) ved at føre akslen gennem de to huller på apparatets bagside. Sæt hjulene på og spænd dem fast. Skru foden (6) fast.
2. Skru håndtaget (9) fast.
3. Træk håndtaget på elektrodeholderen (5) af og før kablet mærket: igennem og skru den fast på klemmen, se billedet.



4. Monter returkabelklemmen på kablet

7. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Denne svejser er enkel og sikker at anvende under normale forhold. Hvis du vil svejse under vanskelige forhold, f.eks. i fugtige lokaler, på båden eller en tribune, anbefales den størst mulige forsigtighed. Læs disse forskrifter omhyggeligt og henvend dig til en ekspert, hvis du føler dig bare det mindste usikker på, hvordan du skal gå til værks, for at svejsningen bliver sikker og tilfredsstillende.

7.1 Forskrifter

Risiko for elektrisk stød

Rør aldrig ved en svejseelektrode, når afbryderen er i position ON. Udsæt ikke svejseapparaten eller kontakten for fugt.



Udsæt ikke svejseapparaten eller kontakten for regn eller fugt. Risiko for elektrisk stød

Risiko for øjenskader

Svejseren afgiver ultraviolette stråler. Brug altid godkendte svejsebriller. Eventuelle tilskuere skal også beskytte øjnene.



Et elektrisk stød fra svejseelektroden kan være dødelig.



Luftarter fra svejsning kan være sundhedsfarlige at indånde.



Gnisterne kan forårsage en ekspllosion eller brand.



Lysbuens stråling kan forårsage øjenskader og/eller brændende huden. Brug altid en godkendt svejsemask og beskyttelsestøj.



Det elektromagnetiske felt kan forårsage problemer med pacemakere.

Risiko for forgiftning

Der dannes giftig røg, når der svejses. Svejs kun i godt ventilerede lokaler. I mindre lokaler skal der være røgudsugning.

Risiko for kraftigt magnetfelt

Det magnetiske felt kan skade brugere af pacemakere.

7.2 Symoler og skilte på maskinen



Advarsel! Læs hele manuelen inden brug!

7.4 Sikkerhedsanordninger

Strømafryderen (1)

Slukket	Position OFF
Tændt	Position ON

OBS! Slangepakken er altid strømførende, når afbryderen er i position ON. Tomgangsspændingen U0 angives på bagpanelet.

Jord

Stikket er jordet og må kun sluttet til en stikkontakt med jord.

Overophedningssikring (8)

Svejseren er udstyret med en termisk overophedningssikring, som udløses, når den bliver overophedet. Pæren (8) vil da lyse med et gult skær. Sikringen nulstilles automatisk, når svejseren er kølet af.

For at forhindre overophedning skal der tages hensyn til intermittensforholdene, som er angivet på siden.

8. INSTRUKTION I BRUG**8.1 Valg af svejseelektrode**

Der er en masse forskellige typer svejseelektroder på markedet. Til denne svejser skal der kun bruges elektroder, som er beregnet til svejsning med vekselstrøm (AC). Anvend ikke elektroder, som kun er beregnet til svejsning med jævnstrøm (DC).

Vi anbefaler, at der anvendes rutilelektroder, som har en stabil lysbue, er lette at tænde og giver en jævn svejsesøm. De bruges til stål med lavt kulindhold.

På elektrodepakken kontrolleres, at følgende information passer til dit arbejde:

- Type svejsestrøm: Skal være AC til denne svejser.
- Anbefalet svejsestrøm: Maks. 150 A til denne svejser.
- Anvendelsesområde: Skal tilpasses arbejdsemnet.
- Svejsestilling: Angiver egnede svejsestiller.

Egnet elektrodediameter er afhængig af flere faktorer, blandt andet materialets tykkelse. Tabellen nedenfor giver et vist fingerpeg.

ELEKTRODENS DIAMETER	MATERIALETS TYKKELSE
mm	mm
1,6	1,0-1,6
2,0	1,6-2,5
2,5	2,5-4,0
3,25	4,0-6,0
4,0	6,0-8,0

8.2 Regulering af svejsetstrøm

Svejsestrømmen reguleres med shunten (3). Den indstillede værdi vises på en skala på svejserens højre side.

Øgning af svejsestrøm: Drej med uret
Sænkning af svejsestrøm: Drej mod uret

8.3 Intermittens

På sidepanelet er svejserens intermittensforhold (X) angivet.

Ø (mm)	1,6	2	2,5	3,25	4
I ₂ (A)	40	55	80	115	160
t _w (s)	1800	810	250	125	72
t _r (s)	650	530	560	550	630

t_w er svejsetiden

t_r er den tid svejseren skal køle af, svejsningen fortsætter.

Så, til Ø 2,0 mm elektroder med en svejsestrøm på 60 A, skal svejseren køle af i 914 sekunder efter en svejetid på 408 sekunder. Hvis svejsetiden overskrides, udløses overophedningssikringen.

8.4 Forberedelser før svejsning

- a. Kontroller, at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten.
- b. Sæt svejseaggregatet på en plan flade, så det ikke kan vælte.
- c. Fjern brandfarlige materialer fra arbejdsmrådet, og sørge for, at der er en brandslukker til rådighed.
- d. Sørg for god ventilation, især foran og bagved enheden.
- e. Rengør og skrab maling og rust af arbejdsemnet.
- OBS!** Forarbejdet påvirker slutresultatet.
- f. Kontroller, at svejseren, returkablet, elektrodeholderen (5) og ledningen (2) er hel.
- g. Sæt returkabelklemmen fast på en ren metalflade på arbejdsemnet. Skrab eventuelt maling og rust eller overfladeforbehandling bort, så der skabes god kontakt.
- h. Vælg en egnet elektrode, som passer til materiale og tykkelse. Sæt den i elektrodeholderen.
- i. Vælg en passende strømstyrke med shunten (3). Vær opmærksom på elektrodediameter og arbejdsemnets materialetykkelse.

- j. Tag beskyttelsestøj og beskyttelsesudstyr på.

8.5 Svejsning

ADVARSEL!

Se aldrig på svejselysbuen. Brug ALTID personligt beskyttelsesudstyr!

- Sæt maskinen til en 230 V stikkontakt med jord.
- Tryk afbryderen ind til position ON.
- Tænd svejselysbuen ved at trække elektroden mod arbejdsemnet samtidig med, at du tænder en tændstik. Når lysbuen tændes, skal du holde en konstant afstand, svarende til elektrodens diameter, mellem arbejdsemnet og elektroden. Vinklen mod arbejdsemnet skal være 20–30°.



- Udskift med en ny elektrode, når den er opbrugt.

ADVARSEL! Brug altid en tang til at fjerne brugte elektroder og svejsestumper.

- Fjern stikket fra stikkontakten efter endt svejsning. Husk, at elektroden såvel som arbejdsemnet er varm. Rør dem ikke og afkøl ikke med vand.
- Fjern slaggerne, som er dannet på den svejsede flade, med en slaggehammer/stålborste.
- Aftør svejseren og elektrodeholderen.

OBS! Hvis svejseren overophedes, slukkes den, og en gul pære (8) på svejserens forside begynder at lyse. Vent til den gule pære slukkes, inden du begynder at svejse igen.

9. TRANSPORT OG OPBEVARING

Svejseren skal opbevares tørt og frostfrit, udenfor børns og ivedkommendes rækkevidde.

Elektroderne skal opbevares tørt og i originalpakken.

10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE


ADVARSEL! Stikket skal være fjernet fra stikkontakten ved al reparation og vedligeholdelse.

Svejseren behøver ingen særlig service, men vi anbefaler, at følgende foranstaltninger foretages for og efter brug:

- Hold ventilationsåbninger rene og åbne.
- Kontroller kabler og koblinger.
- Kontroller elektrode og jordklemme.

OBS! Kontroller regelmæssigt, at der ikke er beskadigede komponenter på svejseren. Hvis det er tilfældet, skal apparatet indleveres til et autoriseret serviceværksted. Brug kun originale reservedele ved reparation.

10.3 Elskema

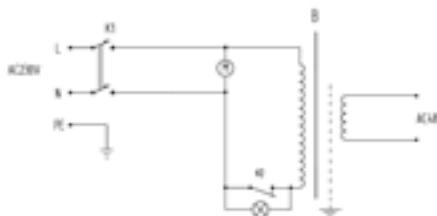

10.4 Problemløsning

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Ingen svejselysbue.	1. Forkert type elektrode (DC). 2. Apparatet er overophedet. 3. Dårligt jordforbindelse. 4. Svejsekredsen er ikke komplet. 5. Snavset elektrode. 6. Løse ledninger og koblinger.	1. Skift til en elektrode beregnet til vekselstrøm (AC). 2. Lad svejseren køle af. 3. Prøv at placere returkabelklemmen tættere på svejseområdet og gør området godt rent. 4. Kontroller kabler og tilslutninger. 5. Anvend kun rene og tørre elektroder. 6. Kontroller kontakter og sikringer.
Dårligt resultat.	1. Forkert svejsestrømstyrke. 2. Dårligt forarbejde. Der er rester af maling, olie, rust eller andre urenheder på arbejdsemnet. 3. Forkert svejseteknik.	1. Juster strømstyrken med svejserens regulator. 2. Rens arbejdsemnet. 3. Træn noget mere og læs om svejning.

11. EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)



