
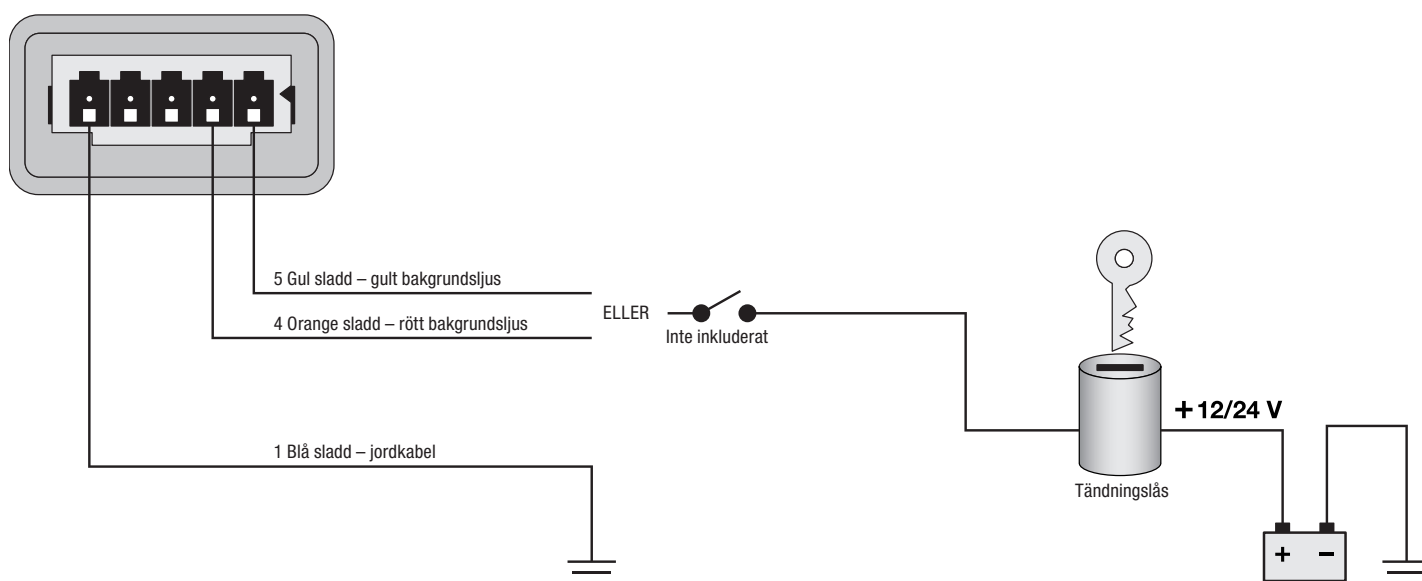


KNOPMÄTARE

MONTERINGSANVISNING

För knopmätare via pitotgivare.

1. Borra ett hål med diametern 85 mm i panelen. Kolla först att det finns minst 85 mm fritt djup på baksidan av panelen.
2. Skruva av fästringen (I). Sätt mätaren (III) på plats i hålet och skruva fast den med fästringen (I) på baksidan.
3. Koppla i kontakten med strömladdarna (IV). Koppla tryckluftsslangen från pitotgivaren till den bronsfärgade kontakten (IV). Spänn åt ordentligt, så det inte blir luftläckage.
4. Koppla strömladdarna enligt diagrammet. Mätaren kan kopplas antingen till 12 V DC eller 24 V DC strömkälla.
5. Välj antingen rött eller gult bakgrundsljus (orange eller gul kabel). Alternativt kan du montera en brytare så att du kan växla mellan rött och gult bakgrundsljus.


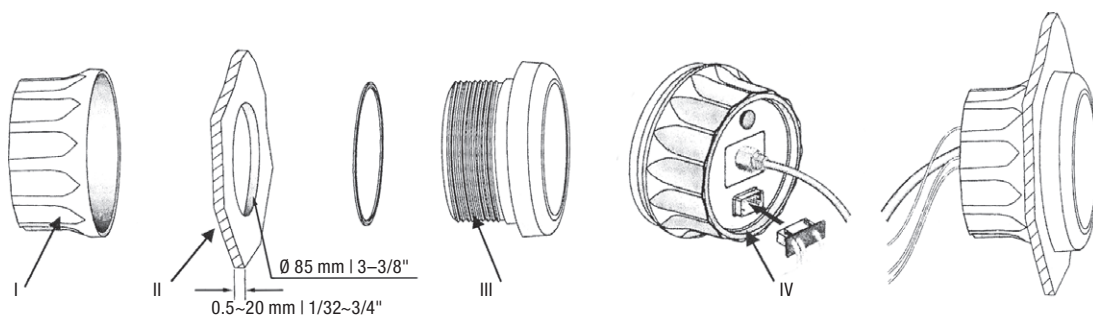


KNOPMÅLER

MONTERINGSANVISNING

For knopmåler med pitotføler.

1. Bor et hull med diameter 85 mm i panelet. Undersøk først at det er 85 mm fri dybde på baksiden av panelet.
2. Skru av festeringen (I). Sett måleren (III) på plass i hullet, og skru den fast ved hjelp av festeringen (I) på baksiden.
3. Koble til kontakten med strømledningene (IV). Koble trykkluftslangen fra pilotføleren til den bronsefargede kontakten (IV). Stram godt til slik at det ikke blir luftlekkasje.
4. Koble strømledningene som vist i diagrammet. Måleren kan kobles til enten 12 eller 24 V DC.
5. Velg enten rød eller gul bakgrunnsbelysning (oransje eller gul kabel). Alternativt kan du montere en bryter slik at du kan veksle mellom rød og gul bakgrunnsbelysning.

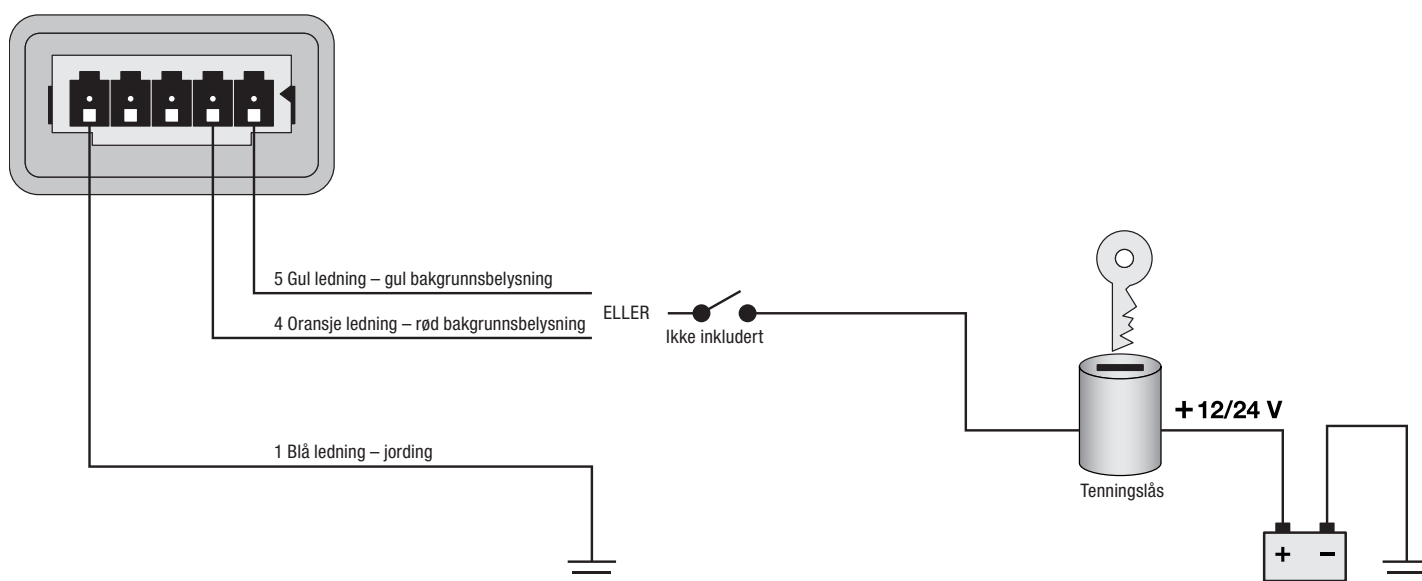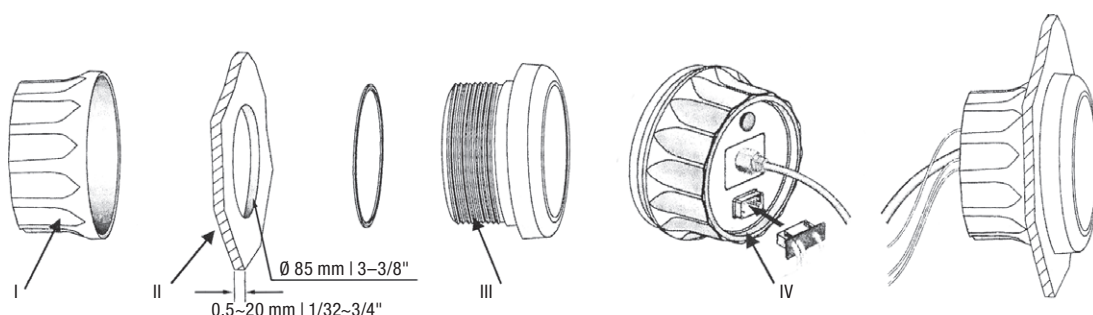



SOLMUMITTARI

ASENNUSOHJE

Solmumittari pitot-putkella.

1. Pora paneeliin 85 mm aukko. Varmista ensin, että paneelin takana on vähintään 85 mm vapaata tilaa.
2. Kierrä kiinnitysrengas (I) pois. Sijoita mittari (III) aukkoon ja kiinnitä se kiertämällä kiinnitysrengas (I) paikalleen paneelin taakse.
3. Yhdistä liitin virtajohtoihin (IV). Yhdistä pitot-putken paineilmaletku pronssinvärisen liittimeen (IV). Kiristä liitos huolellisesti täysin ilmatiiviiksi.

4. Kytke virtajohtot kaavion mukaisesti. Mittari voidaan kytkeä joko 12 V DC- tai 24 V DC -virtalähteeseen.
5. Valitse punainen tai keltainen taustavalo (oranssi tai keltainen johto). Järjestelmään voi myös lisätä katkaisijan taustavalon vaihtelemiseksi punaisen ja keltaisen välillä.

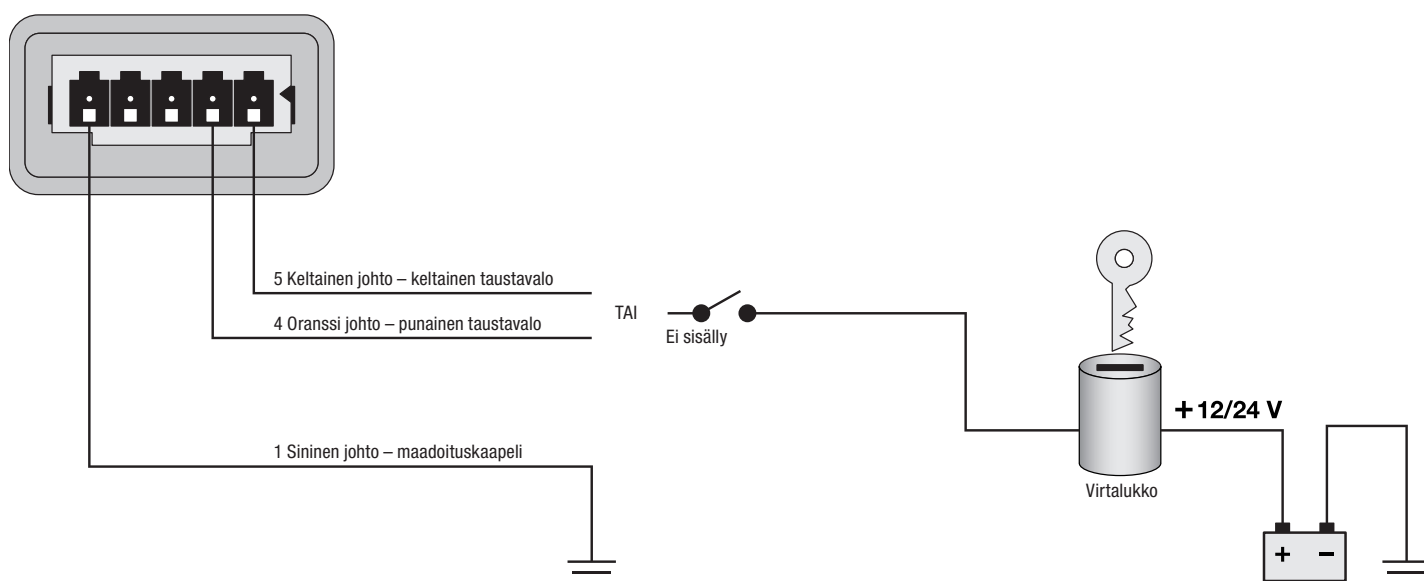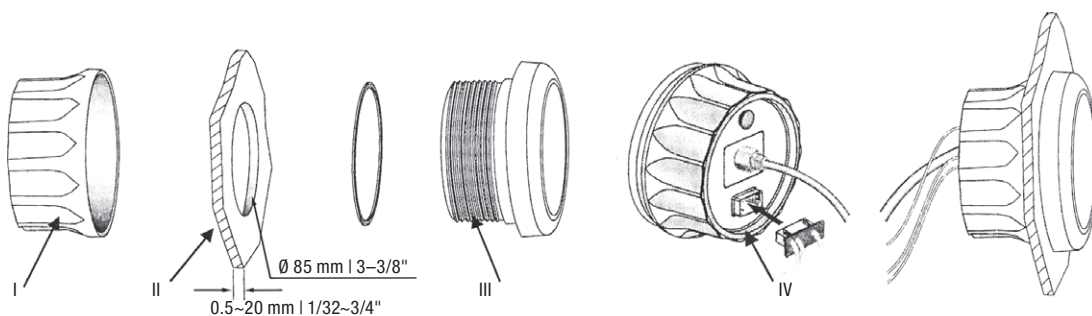

KNOBMÅLER

MONTERINGSVEJLEDNING

Til knobmåler via pitotføler.

1. Bor et hul med 85 mm diameter i panelet. Kontroller først, at der er mindst 85 mm fri plads i dybden bag panelet.
2. Skru holderingen (I) af. Sæt måleren (III) på plads i hullet, og skru den fast med holderingen (I) på bagsiden.
3. Tilslut stikket med strømledningerne (IV). Slut trykluftslangen fra pitotføleren til det bronzefarvede stik (IV). Spænd godt til, så forbindelsen bliver tæt.
4. Tilslut ledningerne iht. diagrammet. Måleren kan sluttes til en strømkilde med enten 12 V DC eller 24 V DC.
5. Vælg enten rød eller gul baggrundsbelysning (orange eller gul ledning). Alternativt kan du montere en omskifter, så du kan skifte mellem rød og gul baggrundsbelysning.

